

1. № документа

240527-1

2. Версия

1.0


3. Модель оборудования

Катюша M240

Различия в промежуточной плате IF133
и недокументированные ошибки (только для инженеров)

1. Промежуточная плата IF133

Промежуточная плата, описанная в мануале, отличается от платы, стоящей в аппарате:

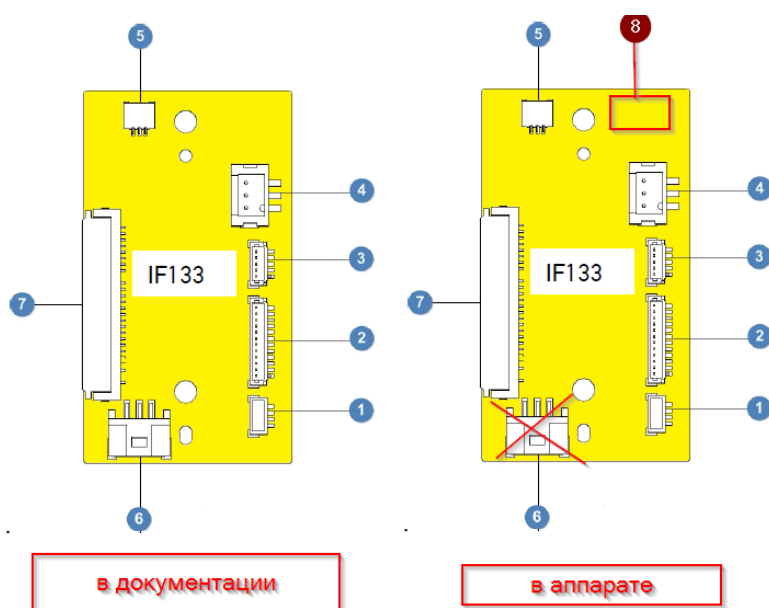

1	Датчик подачи бумаги основного лотка
2	Датчик регистрации и датчик устранения перекоса
3	Датчик дуплекса
4	Датчик подачи бумаги МФЛ
5	Датчик отсутствия бумаги
6	Датчик блока термозакрепления
7	Подключение к системной плате

В таблице ниже указаны возможные отказы при неисправности некоторых разъемов/шлейфов/узлов:

002014 – описание ошибки отсутствует в сервисном мануале.

Номер разъема в мануале	Что отключает	Код ошибки	Что происходит
1	Датчик подачи бумаги основного лотка CBA237	Нет	Аппарат печатает во всех режимах, но не определяет фактическое замятие при подаче бумаги (версия прошивки 0.74.01G)
2	Датчики регистрации и устранения перекоса	Ошибка 200041	Аппарат находится в состоянии ошибки «Нет черного барабана»
3	Датчик дуплекса	Ошибка 200333	Аппарат работает, но при попытке двусторонней печати возникает замятие
4	Датчик наличия бумаги в МФЛ	Ошибка 200080	Аппарат работает, но при попытке печати с ручного лотка возникает ошибка с сообщением «Поток пуст»
5	Датчик отсутствия бумаги	Ошибка 200008	При попытке печати аппарат печатает белый лист и выдает сообщение о несовпадении форматов
6	Отсутствует		
7	Главная плата	Ошибка 200041 (нет черного барабана), затем 200030 (нет тонера)	Аппарат находится в состоянии ошибки, печать невозможна.
8	Датчик наличия бумаги в основном лотке	Ошибка 200081	При попытке печати возникает ошибка с сообщением «Поток пуст»